


EH 02 (diagnóstico y solución del error por detección de la señal de paso por el punto cero)

Descripción: Cuando la PCB no recibe respuesta de la señal de paso por el punto cero durante 4 minutos o si el intervalo de tiempo entre señales de paso por el punto cero es anómalo.

Piezas que recomendamos preparar:

- Cables de conexión
- PCB

Resolución de problemas y reparación:

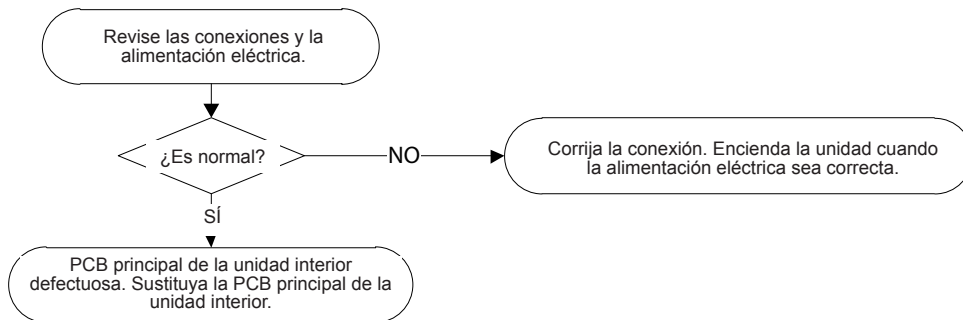

Nota: El error de detección de paso por el punto cero EH 02 solo es válido para las unidades con motor de ventilador de CA; este error no es válido en otros modelos.